



Sotarn LG Andersson AB

Stationsvägen 28, 184 50 Åkersberga
Telefon: 08-54064401, fax 54064498
Telefontid: 8,00-11,00
E-mail: info@sotartjanster.se
Hemsida: www.sotartjanster.se

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Sid 1

Utskrivningsdatum

210421

Protokollsnummer

21-BÖ45

Folionr

606837000

21-0232

Ägare (namn och postadress)

LARSSON SUSSANE

SAGAVÄGEN 10
181 42 LIDINGÖ

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
VÄTTERSÖ 1:25	VÄTTERSÖ HÄSTHOLMEN 1:25
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
FRITIDSHUS	☐ nybyggnad ☐ ändring ☒ UTLÅTANDE
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätthetsprovning/besiktning röckkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
210421	Röckkanal till: ÖPPENSPIS, KÖKSSPIS, KAMIN		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	SE NEDAN	2,5/3,5	7/10+-20%
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
☒ finns ☐ finns ej	☒ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation	Inreglerad den	
☒	☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX	☐	
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?	
210421	☐ utan erinran ☒ med erinran	☐ Ja ☒ Nej	

Utlåtande

BESIKTNING HAR UTFÖRTS I OVANSTÅENDE FASTIGHET AV 2 STYCKEN
ELDSTÄDER I HUVUDBYGGNAD SAMT 1 I LILLSTUGAN.

ÖPPENSPIS MED INSATS TEGEL:UTAN ERINRAN.
ÖVRIGT.

- 1.ÖPPNINGEN BÖR MINSKAS FÖR ATT FÅ EN BRA FUNKTION VID ELDNING.
- 2.MAN BÖR ORDNA EN RENSLUCKA PÅ SKORSTENSFÖRLÄNGAREN FÖR ATT SLIPPA
TA BORT DEN FÖR ATT KOMMA ÅT ATT SOTA.

KÖKSSPIS OCH RÖKKANAL TEGEL:UTAN ERINRAN.
ÖVRIGT.

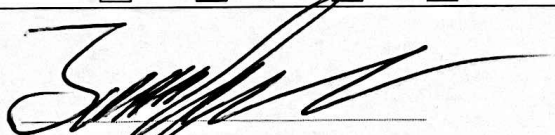
- 1.LILLA RENSLUCKAN UNDER UGNEN SAKNAS.
- 2.UGNEN ÄR OTÄT PÅ HÖGER SIDA.

FORTSÄTTNING SID 2.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☐ utan erinran ☒ med erinran enl. ovan


Jonas Andersson
Skorstensfejarmästare

KAMIN OCH RÖKKANAL STÅL:UTAN ERINRAN.

PÅ BÅDA HUSEN SAKNAS DET ETT GLIDSKYDD FÖR MARKSTEGEN

DET BÖR LIGGA I BYGGHERRENS/FASTIGHETSÄGARENS INTRESSE ATT
UNDERSÖKA VIDARE HUR BRÄNNBARA BYGGNADSDELAR ÄR PLACERADE I
FÖRHÅLLANDE TILL RÖKKANAL PÅ INBYGGDA DELAR. ENLIGT ALLMÄNNA
RÅD BÖR ETT SKYDDSAVSTÅND AV CA 100 MM FINNAS.